

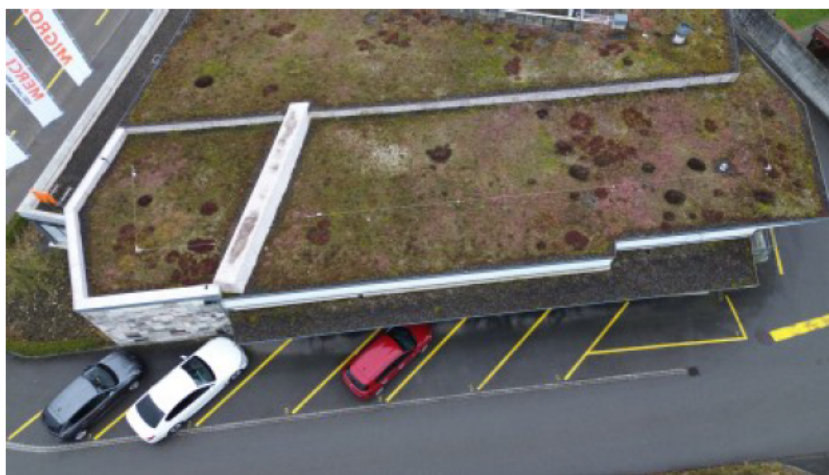
Musterfirma AG
Musterstrasse 00
0000 Musterort

Zustands Bericht

00.00.0000

Musterstrasse 00. 0000 Musterort

Übersichtsbild



Übersichtsbild



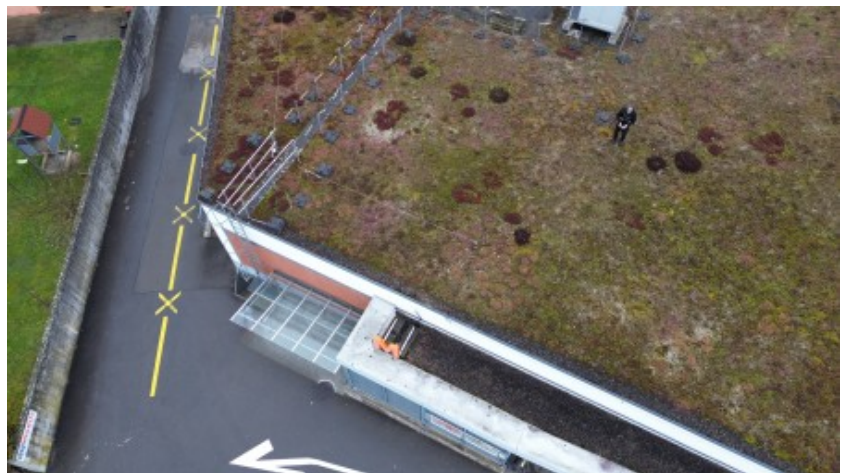
Übersichtsbild



Übersichtsbild



Übersichtsbild



Übersichtsbild



Übersichtsbild



Übersichtsbild



Objektbeschreibung

Hauptdach mit Substrat und extensiver Begrünung, Vordächer mit Kies

Was wurde Gemacht?

Abschnitt A

Übersichtsbild

Abschnitt B

Prüfung Sicherheitsgeländer und Seilsystem inklusive Einzelanschlagspunkte sind nach Protokoll überfällig. Der Seilläufer ist nicht vor Ort.

Abschnitt C

Kabeldurchführungen sind nicht Fachgerecht unterhalten und eine Abdichtung derselben fehlt.

Abschnitt D

Risse in aufgehendem Gebäudeteil (Vordach Fassade) die eventuell Wasser in die Gebäude-Konstruktion führen kann.

Abschnitt E

Kittfuge bei Abdeckung Vordach ist gerissen.

Abschnitt F

Schrumpfschlauch bei Seilsystem zu kurz, Kapillare Infiltration möglich.

Massnahmen die Empfohlen werden

Abschnitt A

Wir empfehlen eine Überprüfung des Sicherheit-Systems und die Ergänzung des Seilläufers.

Abschnitt C

Wir empfehlen die Fachgerechte Abdichtung der Kabeldurchführungen.

Abschnitt D

Wir empfehlen die Fassade durch einen Fachmann vor Ort zu beurteilen und die Risse in der Fassade Fachgerecht zu reparieren.

Abschnitt E

Wir empfehlen die gerissene Kittfuge Fachgerecht zu erneuern.

Abschnitt F

Wir empfehlen den Schrumpfschlauch beim Seilsystem zu ersetzen damit die Überlappung ausreicht um eindringendes Wasser zu vermeiden.

Abschnitt G

Wir empfehlen eine Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung zu machen wenn eine PV-Anlage montiert werden soll da durch eine visuelle Beurteilung nicht möglich ist genauere Mängel zu dokumentieren deshalb empfehlen wir eine Prüfung mit Gas.

Abschnitt H

Wir empfehlen in jedem Abschottungsbereich einen Kontroll- & Lüftungstutzen zu montieren für nachträgliche und nachhaltige Wartung der Bausubstanz

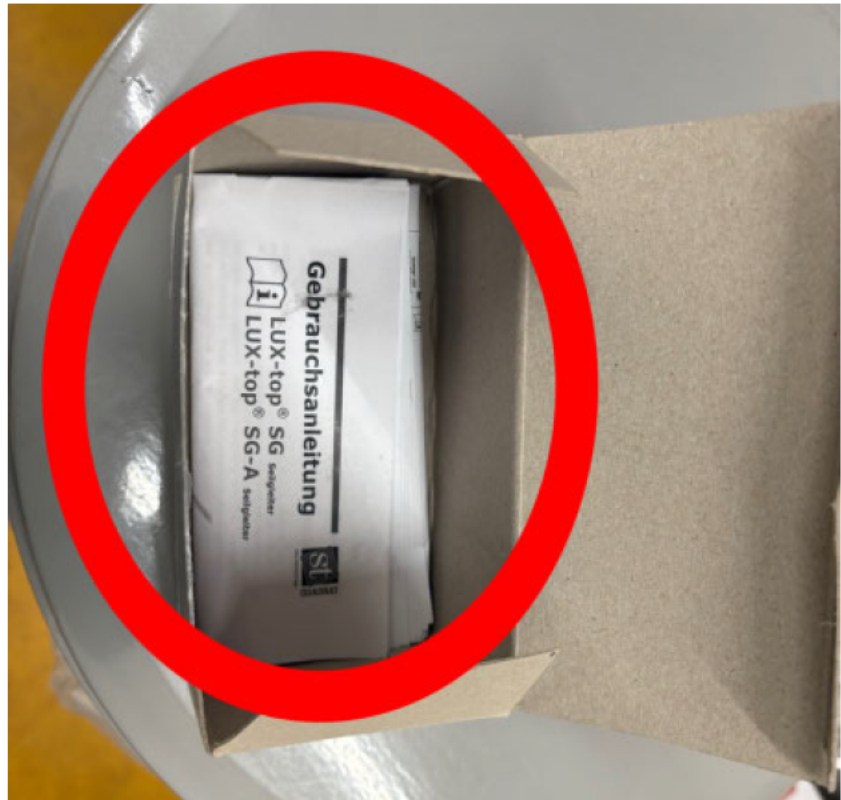
Sicherheitssystem Vorhanden?

Ja

Abschnitt B



Abschnitt B



Abschnitt B

Prüfkarte der Sicherheitsgeländer für Industriegebäude:
Geprüft nach DIN EN 13374 Schutzklasse A (und ev. DIN EN ISO 14122-3)

Geländer-System:	S [REDACTED]
Hersteller:	[REDACTED]
Lieferant:	[REDACTED]
Unternehmer:	[REDACTED]
Eigentümer:	[REDACTED]
Gebäude:	[REDACTED]

	Ergebnis – Zulassung Ja / Nein	Bemerkung	Name / Unterschrift / Stempel der Prüfstelle
28.6.17	3A	27. CITRUSISTE	[REDACTED]
17.12.2018	Ja	Reckhite	[REDACTED]
18.12.2011	Ja	Reckhite	[REDACTED]
6.3.20	Ja	Checkliste	[REDACTED]
8.3.21	Ja	Checkliste	[REDACTED]

 
[REDACTED] B

 
07.03.22 gen. Checkliste
Kögel
[Signature]
[REDACTED]

Abschnitt B

 
KONTROLLKARTE
Anschlagerrichtung für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz.

Hersteller: 

 
 
Modell: 

Objekt: 

Montage LUX-top-Anschlagpunkte
Hiermit wird bestätigt, dass die LUX-top-Anschlagpunkte gemäss der Gebrauchsanleitung der Firma St. Quentin s.A. ordnungsgemäss montiert wurden.

 
 
Datum	ASP-Typ	Stk.	Ausführende Firma	Name + Vorname + Unterschrift
Aug. 16	AP+ 50/2 14			
Aug. 16	ONE	3		
Sept. 16	Soko Ecke 1			

Montage LUX-top Edelstahlfest PS2 2003 überführbar
Das LUX-top Edelstahlfest PS2 2003 wurde nach mitgelieferter Aufbau- und Gebrauchsanleitung ordnungsgemäss montiert.

Datum	Seillänge	Ausführende Firma	Abschliessend bestätigt Monteur Auftraggeber
07. Sept. 16	15.34+5.76 m		
07. Sept. 16	24.93+8.05 m		
07. Sept. 16	39.10 m		

 
 
Seilplatten: SG-Alt ☒ / SG-Neu ☐ / Baujahr: ☐ Serien-Nr.: 3270

Instruktion: ja ☐ nein ☐ / Seilen ☐ / Anschlag ☐ / Abdeckungsfirma

 
 
 
 
Name + Vorname des Verantwortl.:  Unterschrift: 

Sonstige Bemerkungen:

 
Achtung: Benutzung von PSA-GK darf nur von geschulten Personen verwendet werden!
Info erhalten: ja ☐ nein ☐ / Seilen ☐ / Anschlag ☐ / Abdeckungsfirma

 
 
Name + Vorname des Verantwortl.:  Unterschrift: 

Überprüfung (mindest. einmal jährlich)
Sichtprüfung des Seilsystems inkl. der Anschlagpunkte und des Zubehörs
(Edelstahlfest, Seile) durch einen autorisierten Prüfer

Prüfungsdatum	festgest. Mängel	ja ☐ nein ☒
28.6.11		
17.12.18		
12.3.2018		
13.12.2011		

Bei Beanspruchung durch Absturz oder bei bestehenden Zweifeln ist die Anschlagerrichtung sofort dem Gebrauch zu entziehen. Dies ist dem Verantwortlichen bei Beschädigung der pers. Schutzausrüstung (PSA) zu.
Das Dokument ist vom Verantwortlichen auszufüllen und mit der Gebrauchsanleitung an einem geschützten Ort aufzubewahren (z.B.: Hausverwaltung).

Hofler Deichelt GmbH / CH-4313 Möhlin / Tel. 062 873 20 17 / 

8.3.21.  x 

Abschnitt C



Abschnitt C



Abschnitt C



Abschnitt C



Abschnitt D



Abschnitt D



Abschnitt D



Abschnitt D



Abschnitt D



Abschnitt E



Abschnitt E



Abschnitt E



Abschnitt F



Abschnitt F

